Fehlersuchhinweise: Mud Heads

MERKMAL	MÖGLICHES PROBLEM		LÖSUNG	
Der Mud Head appliziert nicht genügend Fugenmasse.	Die Fugenmasse ist zu dickflüssig.		Zur Verdünnung der Fugenmasse Wasser hinzufügen. Für das Mischen die Empfehlungen des Fugenmassenherstellers hinsichtlich der hinzuzufügenden Wassermenge beachten.	
	Unzureichender oder ungleichmäßiger Druck durch den Bediener.		Wenn zur Versorgung des Mud Heads mit Fugenmasse ein Eckenapplikator verwendet wird, festen und konstanten Druck ausüben, um einen gleichmäßigen Fluss der Fugenmasse zu erhalten.	
	Bedienungsrohr des MudRunners nicht vollständig geöffnet.		Bedienungsrohr vollständig in die Öffnungsposition drehen (nach links oder rechts), um einen maximalen Fluss der Fugenmasse zu erhalten	
Der Mud Head überschlägt sich oder läuft aus der Ecke	Der auf den Mud Head oder Eckenapplikator ausgeübte Druck ist nicht gleichmäßig.		Sicherstellen, dass der Mud Head zentriert über der Verbindung platziert ist (inten oder extern) und in einer geraden Linie bewegt wird. Gleichmäßigen Druck auf beide Seiten der Ecke ausüben.	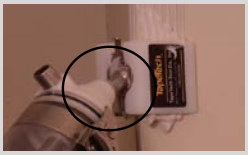
Die papierummantelte Eckenschutzschiene sitzt nicht richtig.	Die Eckenschutzschiene wird nur mit der Hand angedrückt		Für das sichere Einbetten der papierummantelten Eckenschutzschiene an einer Außenecke einen Außeneckenroller verwenden.	