Guías de resolución de problemas - Cabezales

SÍNTOMA	POSIBLE PROBLEMA		SOLUCIÓN	
El cabezal no está aplicando suficiente compuesto para uniones	El compuesto para juntas es demasiado espeso		Añada agua al compuesto para uniones para diluir la mezcla. Consulte las recomendaciones del fabricante del compuesto para uniones para averiguar las cantidades de agua que hay que añadir cuando se realice el mezclado.	
	Presión insuficiente o inconstante por el operador		Si está utilizando un aplicador de esquinas para suministrar compuesto para uniones al cabezal, mantenga una presión firme y constante para lograr un flujo uniforme de compuesto para uniones.	
	El tubo de control del MudRunner no está abierto para permitir un flujo completo		Gire el tubo de control hasta la posición completamente abierta (hacia la derecha o hacia la izquierda) para lograr el máximo flujo de compuesto para uniones.	
El cabezal se voltea repetidamente o se separa de la esquina	No se está aplicando una presión igual al aplicador de esquinas o al MudRunner.		Asegúrese de que el cabezal esté centrado sobre la unión (interna o externa) y funcionando en línea recta. Mantenga una presión igual en ambos lados de la esquina.	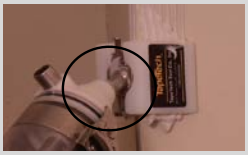
El esquinero con acabado de papel no está asentado apropiadamente	El esquinero con acabado de papel se presiona en el lugar deseado usando sólo presión manual		Use el rodillo de esquinas exteriores para incrustar el esquinero con acabado de papel de manera segura sobre la esquina externa.	